



Ver slag

VERSLAG NR

GEN/10/14567745/00/NL/000

Origineel

IN OPDRACHT VAN

VME Residentie West-End
P/A Laplage-Imasbo
Distellaan 34
8434 Middelkerke



Periodieke inspectie op locatie

Residentie West End, Koning Ridderdijk 29-30, 8434 Middelkerke



Uitgevoerd op:

17/10/2023 14:05 - 15:06



Uitgevoerd door: LAURENS DE CLOEDT (5610)

BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

Natuur	Personenlift
Installateur	Kone
Type	Nanospace
Serienummer	43660812
Jaar van indienststelling	2019
Nominale last (kg)	480

Besluit



Het materiaal mag niet verder gebruikt worden ten gevolge van vermelde opmerking(en) met dringende buitendienststelling die een ernstig gevaar vormen voor de gebruiker of iemand die voor het onderhoud tussenkomt. Het materiaal mag slechts opnieuw in dienst worden genomen nadat een aanvullende controle is uitgevoerd.

EEN CONTROLE MOET WORDEN UITGEVOERD NA HET VERHELPEN VAN DE DRINGENDE OPMERKINGEN

EEN VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 04/2024

Verslag verificatie
door FOD



Of via
vincotte.be/verify

Ing. J. Windey
Directeur-generaal Vincotte

VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 77 91 buildingnorth@vincotte.be
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

OVERZICHT VAN DE TE NEMEN ACTIES

Materiaal	Inspectiepunt	Opmerking	Afbeelding	
Personenlift 43660812	Extra opmerkingen binnen het kader van het onderzoek	Veiligheidsvoorziening put (SAM) reset te verbeteren. (rappel: 3)		X
	Extra opmerkingen buiten het kader van het onderzoek	Tijdens het dalen van de kooi door middel van de inspectiebesturing in de schachtput rijdt de kooi tot tegen de klamp waardoor de lift in vang gaat. Te verhelpen. (rappel: 1)		!
	Noodbediening	Bidirectioneel communicatiesysteem is defect (nummer is niet toegelaten). Te verhelpen.		!
		Het noodevacuatiesysteem voor het bevrijden van personen is defect. Ook na het belasten van de kooi kwam er geen beweging in. Te verhelpen. (rappel: 1)		X

! = met opmerking, N.A. = niet aangeboden, X = opmerking met buitendienststelling



Verlag

Origineel

VERSLAG NR
GEN/10/14567745/00/NL/000

WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?

1

Lees dit verslag
zorgvuldig en
geheel

2

Voer de nodige
herstellingen zo snel
mogelijk uit

3

Verwittig Vincotte voor de hercontrole

4

Volgende periodieke controle in 04/2024
Laat echter steeds controleren bij wijziging of
uitbreiding

GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

ID:	100005832	Type gebouw	Consument
Natuur	Personenlift	Aantal toegangen	12
Installateur	Kone	Aandrijving	Elektrisch (tractie)
Type	Nanospace	Machinerkamer	Met Machinerkamer
Serienummer	43660812	Beveiliging kooitoegang	Kooideur
Jaar van indienststelling	2019	Onderhoud	Kone
Nominale last (kg)	480	Laatste risicoanalyse met opmerkingen	Nee
Aantal personen	6		
Aantal stopplaatsen	12		


Basis en inhoud van het onderzoek:

- Het Koninklijk Besluit van 09/03/2003 gewijzigd door de koninklijk besluiten van 17/03/2005, 13/05/2005, 10/12/2012 en 27/11/2022 betreffende de beveiliging van liften - halfjaarlijkse inspectie

Opmerkingen met buitendienststelling:

Extra opmerkingen binnen het kader van het onderzoek:

- Veiligheidsvoorziening put (SAM) reset te verbeteren. (rapport: 3)

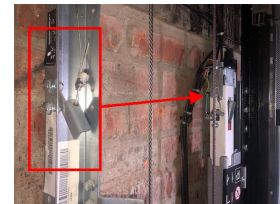

Machinerkamer 2/2 -> Noodbediening:

- Het noodevacuatiesysteem voor het bevrijden van personen is defect. Ook na het belasten van de kooi kwam er geen beweging in. Te verhelpen. (rapport: 1)



Opmerkingen:

Extra opmerkingen binnen het kader van het onderzoek:

- Tijdens het dalen van de kooi door middel van de inspectiebesturing in de schachtput rijdt de kooi tot tegen de klamp waardoor de lift in vang gaat. Te verhelpen. (rapport: 1)

Extra opmerkingen buiten het kader van het onderzoek:

- Bidirectioneel communicatiesysteem is defect (nummer is niet toegelaten). Te verhelpen.



Besluit

X

Het materiaal mag niet verder gebruikt worden ten gevolge van vermelde opmerking(en) met dringende buitendienststelling die een ernstig gevaar vormen voor de gebruiker of iemand die voor het onderhoud tussenkomt. Het materiaal mag slechts opnieuw in dienst worden genomen nadat een aanvullende controle is uitgevoerd.

Volgende controle: na het verhelpen van de opmerking(en)