



Verlag

VERSLAG NR

GEM/11/61314006/00/NL/000

Origineel

IN OPDRACHT VAN

De Lift bv
Begoniastraat 30 C
9810 Nazareth



Onderzoek voor herindienststelling na modernisatie $\leq 1.6T \leq 13$ toegangen van uw personenlift

RES DE UITKIJK - LA VIGIE, Koning Ridderdijk 33, 8434 Middelkerke



Uitgevoerd op:

06/05/2024 14:30 - 16:43



Uitgevoerd door: KOEN DEMUYNCK (5331)

BEKNOPTTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

Natuur	Personenlift
Installateur	Schindler
Type	-
Serienummer	6913
Fabricagenummer	P61/79

Dit verslag doet eveneens dienst als attest van regularisatie

DE CONTROLE RESULTEERDE IN VOLGENDE BESLUITEN



Risico's

Alle veiligheidsmaatregelen op deze liftinstallatie werden genomen, dit verslag geldt als attest van regularisatie zoals voorzien in het KB van 9 maart 2003 en wijzigingen

EEN VOLGENDE RISICOANALYSE DIENT UITGEVOERD TE WORDEN vóór 3/2036

Verslag verificatie
door FOD



Of via
vincotte.be/verify

Ir F. Dewint
Directeur Generaal

VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 81 432 773 buildingsouth@vincotte.be
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

BASIS EN INHOUD VAN ONS ONDERZOEK

- Onderzoek voor herindienststelling na modernisatiewerken ; overeenkomstig artikel 5 § 4 van het Koninklijk Besluit van 09 maart 2003, betreffende de beveiliging van liften, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 17/03/2005, 13/05/2005, 10/12/2012 en 27/11/2022. Tijdens dit onderzoek werden genomen veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van risicoanalyse met referentie GEN/11/60954038/00/NL geëvalueerd, eveneens werd de conformiteit en veilige werking nagezien van de onderdelen die het voorwerp uitmaakten van de modernisatiewerken.
- Onderzoek voor herindienststelling na omvormingswerken ; overeenkomstig artikel 4 § 2 van het Koninklijk Besluit van 09 maart 2003, betreffende de beveiliging van liften, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 17/03/2005, 13/05/2005, 10/12/2012 en 27/11/2022. Tijdens dit onderzoek werd de conformiteit en veilige werking nagezien van volgende onderdelen die het voorwerp uitmaakten van de uitgevoerde werken: Uitrusting in de schacht.

GEDETAILEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

ID :	10125100
Natuur :	Personenlift
Installateur :	Schindler
Type :	-
Serienummer :	6913
Fabricagenummer :	P61/79
Nominale last (kg) :	300
Aantal personen :	4
Aantal stopplaatsen :	12
Aantal toegangen :	12
Aandrijving :	Elektrisch (tractie)
Snelheid (m/s) :	0.72
Machinekamer :	Met Machinekamer
Beveiliging kooitoegang :	Kooideur
Laatste risicoanalyse uitgevoerd door :	Vinçotte
Laatste risicoanalyse uitgevoerd op :	19/03/2021
Ref. verslag laatste risicoanalyse :	GEN/11/60954038/00/NL
Laatste risicoanalyse met opmerkingen :	Ja
Laatste risicoanalyse waarvoor attest van regularisatie werd afgeleverd uitgevoerd op :	19/03/2021
Attest van regularisatie afgeleverd door :	Vinçotte



Verslag

Origineel

VERSLAG NR
GEM/11/61314006/00/NL/000

Attest van regularisatie afgeleverd op :	06/05/2024
Ref. attest van regularisatie :	000061314006
Onderhoudsfirma :	De Lift

OPMERKINGEN

Hieronder vindt u de vaststellingen van de uitgevoerde risicoanalyse.

- Onmiddellijk te nemen veiligheidsmaatregelen (abnormale werking van bestaande veiligheidsinrichtingen en ernstige risico's zo als bepaald in artikel 5 van dit KB)
- Standaard veiligheidsmaatregelen of maatregelen die een evenwaardig veiligheidsniveau waarborgen alsook de veiligheidsmaatregelen te nemen afhankelijk van het resultaat van de risicoanalyse zijn te nemen.
- Wij informeren u ook over nog openstaande opmerkingen uit de Preventieve inspectie.

Openstaande opmerkingen in het kader van de preventieve inspectie (cfr. bijlage II van het Koninklijk Besluit)


Extra opmerkingen binnen het kader van het onderzoek:

- Machiniekamer: raam gebarsten. Te verhelpen.



Schacht- & bordesdeuren:

- Deurcontact: de kooibeweging wordt onderbroken bij "schudden" van vergrendeld deurpaneel. Te verhelpen. Verdieping: 2
- Deurcontact: de kooibeweging wordt onderbroken bij "schudden" van vergrendeld deurpaneel. Te verhelpen.

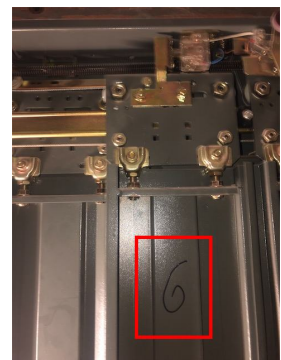


Schachtput -> Laagste schacht- of bordesdeur:

- Deurcontact: de kooibeweging wordt onderbroken bij "schudden" van vergrendeld deurpaneel. Te verhelpen.
Verdieping: -1

Informatieve nota's

Extra opmerkingen -> Extra nota's:

- Het valstopapparaat in de machinekamer is jaarlijks te laten keuren door de beheerder. Deze is nu reeds gekeurd tijdens de herindienststelling op 6/5/2024.
- De buffers van kooi en tegengewicht werden in dienst gesteld op 6/5/2024.

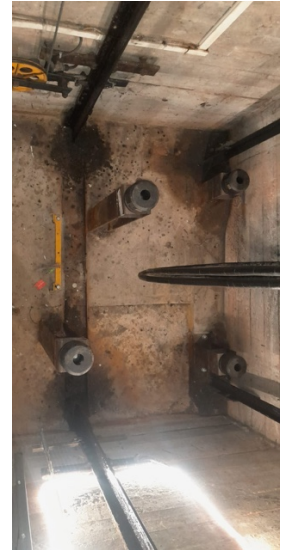

Schacht -> Staat van paraatheid vanginrichting:

- Wij hebben nagegaan dat de onderdelen van de vanginrichting die zonder voorafgaand demonteren te bereiken zijn, zich nog steeds in staat van paraatheid bevinden. Dit onderzoek laat echter niet toe ons uit te spreken over hun doeltreffendheid. Wij houden ons te uwer beschikking om een werkingsproef uit te voeren.