



Verlag

VERSLAG NR

GEN/10/14442620/00/NL/000

IN OPDRACHT VAN

VME Residentie West-End
P/A Laplage-Imasbo
Distellaan 34
8434 Middelkerke



040 - INSP

Periodieke inspectie op locatie

Residentie West End, Koning Ridderdijk 29-30, 8434 Middelkerke



Uitgevoerd op: 12/04/2023



Uitgevoerd door: Laurens De Cloedt (5610)

BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

Natuur	Personenlift
Installateur	Kone
Type	Nanospace
Serienummer	43660812
Jaar van indienststelling	2019
Nominale last (kg)	480

Besluit



Het materiaal mag niet verder gebruikt worden ten gevolge van vermelde opmerking(en) met dringende buitendienststelling die een ernstig gevaar vormen voor de gebruiker of iemand die voor het onderhoud tussenkomt. Het materiaal mag slechts opnieuw in dienst worden genomen nadat een aanvullende controle is uitgevoerd.

EEN CONTROLE MOET WORDEN UITGEVOERD NA HET VERHELPEN VAN DE DRINGENDE OPMERKINGEN

EEN VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 10/2023

Verslag verificatie
door FOD



Of via
vincotte.be/verify

Ing. J. Windey
Directeur-generaal Vincotte

VINCOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 77 91 buildingnorth@vincotte.be
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

OVERZICHT VAN DE TE NEMEN ACTIES

Materiaal	Inspectiepunt	Opmerking	Afbeelding	
Personenlift 43660812	Extra opmerkingen binnen het kader van het onderzoek	Veiligheidsvoorziening put (SAM) reset te verbeteren. (rappel: 2)		!
	Noodbediening	Tijdens het dalen van de kooi door middel van de inspectiebesturing in de schachtput rijdt de kooi tot tegen de klamp waardoor de lift in vang gaat. Te verhelpen. Het noodevacuatiesysteem voor het bevrijden van personen is defect. Ook na het belasten van de kooi kwam er geen beweging in. Te verhelpen.		! X

! = met opmerking, N.A. = niet aangeboden, X = opmerking met buitendienststelling

WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?

1

Lees dit verslag zorgvuldig en geheel

2

Voer de nodige herstellingen zo snel mogelijk uit

3

Verwittig Vincotte voor de hercontrole

4

Volgende periodieke controle in 10/2023
Laat echter steeds controleren bij wijziging of uitbreiding

GEDETAILEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

ID:	100005832	Type gebouw	Consument
Natuur	Personenlift	Aantal toegangen	12
Installateur	Kone	Aandrijving	Elektrisch (tractie)
Type	Nanospace	Machinekamer	Met Machinekamer
Serienummer	43660812	Beveiliging kooitoegang	Kooideur
Jaar van indienststelling	2019	Onderhoud	Kone
Nominale last (kg)	480	Laatste risicoanalyse met opmerkingen	Nee
Aantal personen	6		
Aantal stopplaatsen	12		

Basis en inhoud van het onderzoek:

- KB van 09/03/2003 gewijzigd door de KB's van 17/03/2005, 13/05/2005 en 10/12/2012 betreffende de beveiliging van liften - Preventieve inspectie

Opmerkingen met buitendienststelling:

Machinekamer 2/2 -> Noodbediening:

- Het noodevacuatiesysteem voor het bevrijden van personen is defect. Ook na het belasten van de kooi kwam er geen beweging in. Te verhelpen.

Nota:


Schacht -> Staat van paraatheid vanginrichting:

- Wij hebben nagegaan dat de onderdelen van de vanginrichting die zonder voorafgaand demonteren te bereiken zijn, zich nog steeds in staat van paraatheid bevinden. Dit onderzoek laat echter niet toe ons uit te spreken over hun doeltreffendheid. Wij houden ons te uwer beschikking om een werkingsproef uit te voeren.

Opmerkingen:

Extra opmerkingen binnen het kader van het onderzoek:

- Veiligheidsvoorziening put (SAM) reset te verbeteren. (rappeel: 2)

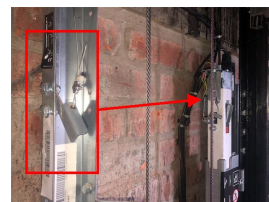

- Tijdens het dalen van de kooi door middel van de inspectiebesturing in de schachtput rijdt de kooi tot tegen de klamp waardoor de lift in vang gaat. Te verhelpen.



Besluit



Het materiaal mag niet verder gebruikt worden ten gevolge van vermelde opmerking(en) met dringende buitendienststelling die een ernstig gevaar vormen voor de gebruiker of iemand die voor het onderhoud tussenkomt. Het materiaal mag slechts opnieuw in dienst worden genomen nadat een aanvullende controle is uitgevoerd.

Volgende controle: na het verhelpen van de opmerking(en)

ORIGINEEL